

MANUEL D'UTILISATION

TW2555F TW2575F



Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et les consignes de sécurité avant toute utilisation !

NOTE

Les informations contenues dans le présent manuel doivent servir de guide pour le fonctionnement de ces machines et ne font pas partie intégrante d'un contrat. Les données qu'il contient proviennent du fabricant de la machine et d'autres sources. Bien que tout ait été fait pour assurer la précision de ces transcriptions, il est impossible de vérifier chaque point. De plus, le développement continu de la machine peut faire que le matériel fourni diffère légèrement des descriptions figurant dans la présente. Il revient donc à l'utilisateur de vérifier que le matériel ou le processus décrit correspond bien à l'utilisation prévue.

LIMITATION DE GARANTIE

Nous mettons tout en œuvre pour que nos produits respectent les normes de qualité et de durabilité les plus strictes et garantissons au consommateur / à l'acheteur de nos produits que chaque produit est exempt de vice de matériau et de construction comme suit : un an de limitation de garantie sur tous les produits sauf indication contraire. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts dus directement ou indirectement à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou des accidents, une usure normale, des réparations ou des modifications exécutées hors de nos locaux ou à un manque d'entretien.

Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables pour des décès ou des dommages corporels ou matériels, accessoires, éventuels, spéciaux ou indirects survenant de l'utilisation de nos produits.

Pour bénéficier de cette garantie, le produit ou la pièce doit être retourné(e) pour étude, en port payé d'avance. Un justificatif de la date d'achat et l'objet de la réclamation doivent accompagner la marchandise. Si notre inspection révèle un défaut, soit nous réparons ou remplaçons le produit, soit nous le remboursons au prix d'achat si nous ne sommes pas en mesure de le réparer ou de le remplacer rapidement, si vous êtes prêt à accepter un remboursement. Nous retournerons le produit réparé ou remplacé à nos frais, mais s'il est déterminé qu'il n'y a pas de défaut ou que le défaut résulte de causes sortant du cadre de notre garantie, l'utilisateur devra alors supporter le coût de l'entreposage et du retour du produit.

Les fabricants se réservent le droit de modifier les spécifications à tout moment car ils s'efforcent continuellement d'améliorer le matériel.

Copyright. Le copyright de ce manuel nous appartient et ne peut être reproduit ni copié sans notre autorisation préalable.

AVERTISSEMENT!

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant de tenter de régler ou de faire fonctionner cette machine.

- 1. Cette machine est exclusivement réservée à du personnel bien formé et expérimenté. Si vous ne savez pas utiliser le tour correctement et en toute sécurité, vous devez vous former au préalable et acquérir les connaissances requises.
- 2. **Maintenez les protections en place.** Les protections de sécurité doivent être maintenues en place et en bon état de fonctionnement.
- 3. Retirez les clés et les clavettes de réglage. Avant de mettre la machine en marche, vérifiez que les clés de réglage ont bien été retirées.
- 4. **Réduisez le risque de démarrage intempestif.**Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position ARRÊT avant de brancher l'outil.
- 5. **Ne forcez pas l'outil.** Utilisez toujours l'outil à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- 6. **Utilisez l'outil adéquat.** Ne forcez pas un outil ou un accessoire à réaliser une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu.
- 7. Entretenez les outils avec soin. Maintenez les outils affûtés et propres pour obtenir leurs meilleures performances et ce en toute sécurité. Suivez les instructions de graissage et de changement des accessoires.
- 8. Débranchez toujours la machine avant d'exécuter tout réglage ou entretien.
- 9. Vérifiez les pièces endommagées. Vérifiez l'alignement et la liaison des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil. Une protection ou toute autre pièce endommagée doit être réparée ou remplacée.
- 10. Coupez l'alimentation. Ne laissez jamais une machine sans surveillance. Ne laissez pas l'outil tant qu'il n'est pas à l'arrêt complet.
- 11. Maintenez l'espace de travail propre, les zones et les bancs encombrés favorisent les accidents.
- 12. N'utilisez pas la machine dans un environnement dangereux.

N'utilisez pas les outils électriques dans des endroits humides ou mouillés et ne les exposez pas à la pluie. Éclairez bien la zone de travail.

- Maintenez les enfants et les visiteurs à distance. Tous les visiteurs doivent se tenir à une distance de sécurité de la zone de travail.
- Tenez les enfants à l'écart de l'atelier. Utilisez des cadenas, des interrupteurs maîtres et retirez les clés de démarrage.
 - 15. Portez des vêtements adéquats. Les vêtements amples, les gants, les cravates, bagues, bracelets ou autres bijoux pourraient se trouver happés par les pièces mobiles. Nous conseillons le port de chaussures anti-dérapantes. Portez une charlotte pour renfermer les cheveux longs. Ne portez aucun type de gants.
- Utilisez toujours des lunettes de sécurité. Les lunettes classiques n'ont que des verres résistant aux chocs ; ce ne sont pas des lunettes de sécurité.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez votre équilibre et votre stabilité à tout moment.
- Ne mettez pas les mains près du dispositif de coupe pendant que la machine fonctionne.
- N'exécutez pas de réglage lorsque la machine fonctionne.
- Lisez attentivement tous les avertissements figurant sur la machine.
- Ce manuel doit vous permettre de vous familiariser avec les caractéristiques techniques du tour. Il ne s'agit pas d'un manuel de formation.
- 22. Le non-respect de tous ces avertissements pourrait résulter en de sérieux dommages corporels.
- 23. Certaines poussières créées lors du ponçage, du sciage, du meulage, du perçage et de toute activité de construction contiennent des produits chimiques reconnus cancérogènes, pouvant entraîner des anomalies congénitales ou des problèmes de fertilité. Certains de ces produits chimiques sont par exemple le plomb provenant des peintures à base de plomb; la silice cristallisée, provenant de briques, du ciment et d'autres produits de maçonnerie.
- 24. Le risque que vous encourez lors de ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travaux. Afin de réduire votre exposition à ces produits chimiques : travaillez dans une zone bien aérée, avec des équipements de sécurité agréés tels que les masques anti-poussières qui sont spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

SPÉCIFICATIONS:

	TW2555F/TW2575F
Capacités :	l
Diamètre admis au-dessus du banc	250 mm
Diamètre admis au-dessus du chariot transversal	150 mm
Distance entre pointes	550 / 750 mm
Largeur du banc	100 mm
Poupée fixe :	<u> </u>
Diamètre de passage de broche	26 mm
Cône du nez de broche	CM4
Nombre de vitesses de la broche	6
Gamme de vitesses de la broche	125 à 2000 TR/MIN
Avance et filetage :	1
Nombre de filetages métriques	18
Gamme de filetages métriques	0,2 à 3,5 mm
Nombre de filetages en pouces	21
Gamme de filetages en pouces	8 à 56 T.P.I.
Gamme d'avances longitudinales	0,07 à 0,20 mm
Coulisseau en croix et chariot :	
Porte-outil type	4 voies
Course maxi du chariot porte-outil	70 mm
Course maxi du chariot transversal	115 mm
Course maxi du chariot	480 mm
Contrepointe :	
Course du fourreau de la contrepointe	70 mm
Cône du fourreau de contrepointe	CM2
Divers :	
Moteur principal	750W (CA)
Dimension :	
Longueur	1150 / 1350 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	570 mm
Poids	120 / 135 KG

SOMMAIRE

LIMITATION DE GARANTIE	1
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ	2
SPÉCIFICATIONS	3
SOMMAIRE	4
CONTENU DU CONTENEUR D'EXPÉDITION	
DÉBALLAGE ET NETTOYAGE	6
SCHÉMA D'IMPLANTATION	
DESCRIPTION GÉNÉRALE	7
COMMANDES	
FONCTIONNEMENT	11
ACCESSOIRES DU TOUR	
RÉGLAGE	18
GRAISSAGE	19
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES	20
MAINTENANCE	21
DÉPANNAGE	22

AVERTISSEMENT!

Lisez attentivement tout le contenu du présent manuel avant de tenter un réglage ou de faire fonctionner la machine! Le non-respect de ces consignes peut entraîner de sérieux dommages!

CONTENU DU CONTENEUR D'EXPÉDITION

- 1 Tour TW2555F/TW2575F
- 2 Schéma de procédé test
- 1 Boîte à outils et outils

CONTENU DE LA BOÎTE À OUTILS (Fig. 01)

- 1 Pointe de centrage CM4
- 1 Pointe de centrage CM2
- 3 Mors externe
- 1 Pistolet à huile
- 1 Clé plate pour réglage de la broche
- 1 Tournevis cruciforme
- 1 Tournevis plat
- 1 Clé pour mandrin à trois mors
- 1 Clé carrée pour porte-outil
- 5 Clé à tête hexagonale 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 3 Clé à tête double de 8-10 mm, 10-12 mm, 17-19 mm
- 1 Un ensemble de roues amovibles

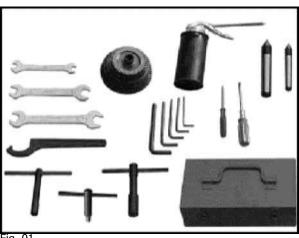
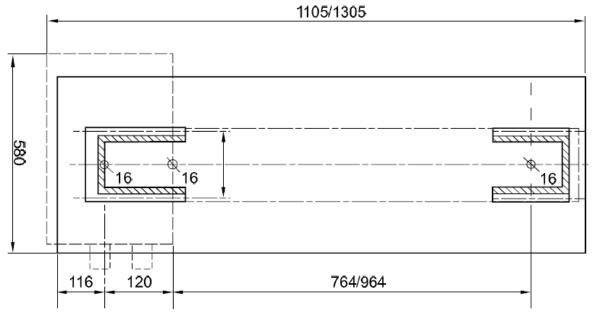


Fig. 01

DÉBALLAGE ET NETTOYAGE

- 1. Retirez la caisse en bois entourant le tour.
- 2. Contrôlez tous les accessoires de la machine par rapport à la liste de colisage.
- 3. Déboulonnez la machine du fond de la caisse.
- 4. Choisissez un emplacement pour le tour au sec, bien éclairé et laissant suffisamment de place pour assurer l'entretien du tour des quatre côtés.
- 5. Avec un matériel de levage adéquat, soulevez délicatement le tour pour le sortir de la caisse. Ne le



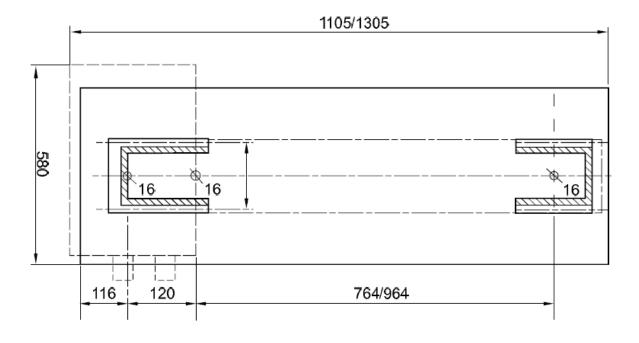




Fig.06

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Banc du tour (Fig. 03)

Le banc du tour est en fonte de qualité supérieure. En combinant les joues élevées aux solides épaulements transversaux, on obtient un banc à faibles vibrations et à grande rigidité. Il intègre la poupée et l'unité de commande, pour fixer le chariot et la vis mère. Les deux glissières de précision en V, renforcées par durcissement à température élevée et meulage, sont un guide précis pour le chariot et la contrepointe. Le moteur principal est monté à l'arrière du côté gauche du banc.

Poupée (Fig. 04)

La poupée est en fonte de qualité supérieure et présente peu de vibrations. Elle est fixée au banc par quatre vis. La poupée abrite la broche principale avec deux roulements de précision à rouleaux coniques et l'unité de commande.

La broche principale transmet le couple lors du processus de tournage. Elle maintient également les pièces et les dispositifs de serrage, (par ex. le mandrin à 3 mors).

Boîte d'engrenages (Fig. 05)

La boîte d'engrenages est réalisée dans une fonte de qualité supérieure et est montée sur le côté gauche du banc de la machine. Elle sert à sélectionner les avances du tournage droit ainsi que du filetage. Pour obtenir certains pas de filetage, il est nécessaire de remplacer les roues amovibles.

Le couple de la broche est transmis à l'engrenage d'avance et ainsi à la vis mère.

Chariot (Fig. 06)

Le chariot est réalisé dans une fonte de qualité supérieure. Les pièces coulissantes ont été doucement meulées. Elles s'adaptent au V du banc sans jeu. Les pièces coulissantes inférieures peuvent être facilement et simplement ajustées. Le chariot transversal est monté sur le chariot et se déplace sur une glissière à queue d'aronde. Le jeu du chariot transversal peut être ajusté à l'aide des lardons.

Déplacez le chariot transversal avec son volant judicieusement positionné. Le volant comporte un collier gradué.

Le chariot supérieur monté sur le chariot transversal peut être tourné à 360°. Le chariot supérieur et le chariot transversal se déplacent dans les glissières à queue d'aronde et sont équipés de lardons, d'écrous réglables et de colliers gradués.

Un porte-outil à quatre glissières est placé sur le chariot supérieur et permet le serrage de quatre outils. Desserrez la poignée de serrage centrale pour tourner un des quatre outils.



Fig. 03



Fig. 04



Fig. 05

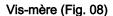


Fig.06

Tablier (Fig. 07)

Avec un levier d'engagement permettant d'activer l'avance automatique, il est possible de régler les lardons à demiécrou depuis l'extérieur.

Une crémaillère, montée sur le banc et un pignon activé par le volant du chariot permettent un déplacement rapide du tablier.



La vis mère est montée à l'avant du banc de la machine. Elle est reliée à la boîte d'engrenages à gauche pour l'avance automatique et est soutenue par le roulement aux deux extrémités. Les deux écrous à rainure (A, Fig. 10) à l'extrémité droite sont conçus pour rattraper le jeu de la vis mère.

Contrepointe (Fig. 09)

La contrepointe coulisse sur un guide en V et peut être serrée à tout endroit. La contrepointe comporte une broche renforcée dotée d'une prise femelle à cône Morse n° 2 et une règle graduée. La broche peut être serrée à tout endroit avec un levier de serrage. La broche est déplacée avec le volant situé à l'extrémité de la contrepointe.

REMARQUE:

Mettez la vis de fixation (B, Fig. 10) à l'extrémité du banc du tour afin d'éviter à la contrepointe de tomber du banc du tour



Fig.07

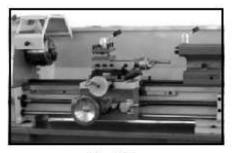


Fig. 08

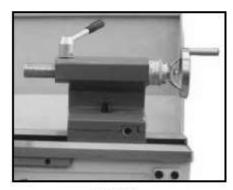


Fig. 09

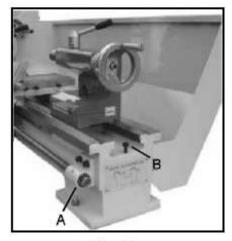


Fig. 10

COMMANDES

1. Commutateur (A, Fig. 11)

Une fois la machine mise en marche, tournez le commutateur sur la position «F» pour que la broche tourne dans le sens antihoraire (marche avant). Tournez le commutateur sur la position «R» pour que la broche tourne dans le sens horaire (marche arrière). La position « 0 » indique l'ARRÊT et la broche reste inactive.

2. Bouton de MARCHE / ARRÊT d'urgence (B, Fig. 11)

La machine est mise en marche et arrêtée avec le bouton MARCHE / ARRÊT. Appuyez dessus pour faire cesser toutes les fonctions de la machine. Pour redémarrer, soulevez le couvercle et appuyez sur le bouton MARCHE.

3. Sélecteur de sens d'avance (D, Fig. 12)

Sélectionnez le sens de déplacement du chariot lorsque le mandrin tourne vers l'avant ou dans le sens antihoraire du point de vue de l'avant du mandrin.

4. Sélecteur de vitesse d'avance (E, Fig. 12)

Déterminez les vitesses d'avance ou de filetage.

5. Sélecteur d'avance / de filetage (F, Fig. 12)

Sélectionnez la poignée pour déplacement à gauche pour le filetage.

Sélectionnez la poignée pour déplacement à droite pour l'avance.

6. Verrouillage du coulisseau en croix

Tournez les deux écrous hexagonaux (G, Fig. 13) dans le sens horaire pour verrouiller et dans le sens antihoraire pour déverrouiller.

7. Verrouillage du chariot porte-outil

Tournez les vis à tête cylindrique à six pans creux (H, Fig. 13) dans le sens horaire et serrez pour verrouiller. Tournez dans le sens antihoraire pour desserrer.

8. Verrouillage du chariot transversal

Tournez la vis à tête cylindrique à six pans creux (I, Fig. 13) dans le sens horaire et serrez pour verrouiller. Tournez dans le sens antihoraire et desserrez pour déverrouiller.

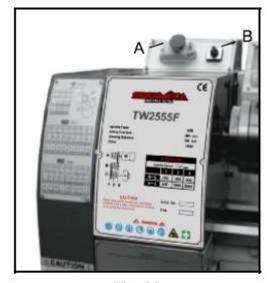


Fig. 11



Fig. 12

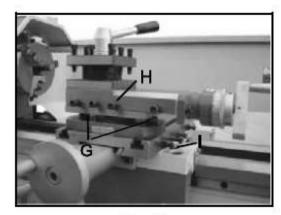


Fig. 13

9. Verrouillage du chariot

Tournez la vis à tête cylindrique à six pans (A, Fig. 14) dans le sens horaire et serrez pour verrouiller. Tournez dans le sens antihoraire et desserrez pour déverrouiller.

Attention: La vis de verrouillage du chariot doit être desserrée avant d'engager les avances automatiques afin de ne pas endommager le tour.

10. Amenage longitudinal (B, Fig. 15)

Tournez le volant dans le sens horaire pour déplacer l'ensemble tablier vers la contrepointe (à droite). Tournez le volant dans le sens antihoraire pour déplacer l'ensemble tablier vers la poupée (à gauche).

11. Volant d'amenage transversal (C, Fig. 15)

La rotation dans le sens horaire déplace le chariot transversal vers l'arrière de la machine.

12. Levier d'engagement à demi-écrou (D, Fig. 15)

Abaissez le levier pour embrayer. Remontez le levier pour débrayer.

13. Levier d'amenage du coulisseau en croix (E, Fig. 15)

Tournez dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire pour le placer ou le positionner.

14. Levier de serrage du porte-outil (F, Fig. 15)

Tournez dans le sens antihoraire pour desserrer et dans le sens horaire pour serrer. Tournez le support porte-outil lorsque le levier est déverrouillé.

15. Sélecteur de l'axe d'avance (G, Fig. 15)

Poussez le levier (G, Fig. 15) vers la gauche et vers le bas pour engager l'avance transversale. Tirez le levier vers la droite et vers le haut pour engager l'avance longitudinale.

16. Vis de serrage de la contrepointe (H, Fig. 16)

Tournez l'écrou à tête hexagonale dans le sens horaire pour verrouiller et dans le sens antihoraire pour déverrouiller.

17. Levier de serrage de l'arbre creux de la contrepointe (I, Fig. 16)

Tournez le levier dans le sens horaire pour verrouiller la broche et dans le sens antihoraire pour déverrouiller.

18. Volant d'amenage de l'arbre creux de la contrepointe (J, Fig. 16)

Tournez dans le sens horaire pour faire avancer l'arbre creux. Tournez dans le sens antihoraire pour retirer l'arbre creux.

19. Réglage de désaxement de la contrepointe (K, Fig. 16)

Trois vis de blocage situées sur la base de la contrepointe servent à désaxer la contrepointe pour la découpe de cônes. Desserrez la vis de blocage à l'extrémité de la contrepointe. Desserrez une vis de blocage latérale tout en serrant l'autre jusqu'à ce que la règle indique la quantité de désaxage. Serrez la vis de blocage.

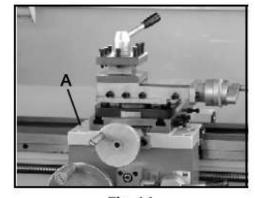


Fig. 14

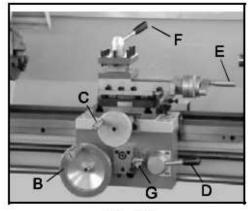


Fig. 15

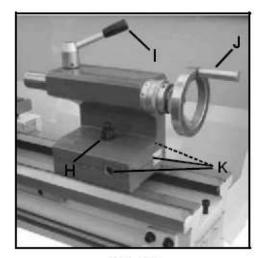


Fig. 16

FONCTIONNEMENT

Remplacement du mandrin

Le dispositif de fixation de la broche de poupée fixe est cylindrique. Desserrez trois vis de serrage et écrous (a, Fig.17, seuls deux sont représentés) sur le faux-plateau du tour pour retirer le mandrin. Placez le nouveau mandrin et fixez-le à l'aide des mêmes vis de serrage et écrous.

Réglage de l'outil

Fixez l'outil de tournage dans le porte-outil.

L'outil doit être serré fermement. Lors du tournage, l'outil a tendance à se courber sous la force de coupe générée lors de la formation de copeaux. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, le porte-à-faux de l'outil doit être maintenu à un minimum de 3/8" ou moins.

L'angle de coupe est correct lorsque le bord de coupe est aligné avec l'axe central de la pièce. La hauteur correcte de l'outil peut être obtenue en comparant la partie active avec la pointe de centrage montée dans la contrepointe. Si nécessaire, utilisez des cales en acier sous l'outil pour obtenir la hauteur requise. (Fig. 18)

Changement de vitesse

- 1. Retirez les deux vis de fixation (B, Fig. 19) et retirez la protection.
- 2. Sélectionnez A ou B selon vos besoins, A correspond à la petite vitesse, B correspond à la grande vitesse. (Fig. 20)

Attention : Nous suggérons à nos clients de sélectionner la petite vitesse pour travailler, cela permet d'assurer un couple plus fort pour travailler.

Réglage de la courroie

Desserrez les quatre écrous et vis (C, Fig. 20) pour retirer le plateau de fixation du moteur et procédez au positionnement.

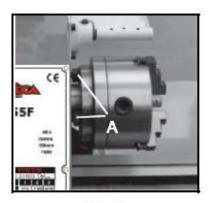


Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19

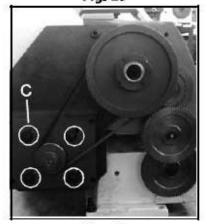


Fig. 20

Tournage manuel

Le volant de déplacement du tablier, de déplacement transversal et du chariot supérieur peut être utilisé pour l'avance longitudinale ou transversale. (Fig. 21)

Tournage longitudinal avec avance automatique

- 1. Réglez le bouton sélecteur (A, Fig. 22) pour sélectionner le sens et la vitesse de l'avance.
- 2. Utilisez le tableau (B. Fig. 22) sur le tour pour sélectionner la vitesse de l'avance ou le pas de filetage. Ajustez la roue amovible si l'avance requise ou le pas de filetage ne peuvent pas être obtenus avec l'engrenage installé.

Remplacement des roues amovibles

- 1. Débranchez la machine.
- 2. Dévissez les deux vis de fixation et retirez la protection.
- 3. Desserrez la vis de blocage (C, Fig. 23) sur la lyre.
- 4. Basculez la lyre (D, Fig. 23) vers la droite.
- 5. Dévissez le boulon (E, Fig. 23) de la vis-mère ou les boulons à tête carrée (F, Fig. 23) de la lyre afin de retirer les roues amovibles de l'avant.
- 6. Installez les couples d'engrenage selon le tableau de filetage et d'avance (Fig. 24) et vissez de nouveau les roues dentées sur la lyre.
- 7. Basculez la lyre vers la gauche jusqu'à ce que les roues dentées s'engrènent de nouveau.
- 8. Réajustez le jeu d'entredent en insérant une feuille de papier normale pour aider à ajuster la distance entre les roues dentées.
- 9. Immobilisez la lyre avec la vis de blocage.
- 10. Installez la protection de la poupée et rebranchez la machine sur l'alimentation électrique



Fig. 21



Fig. 22

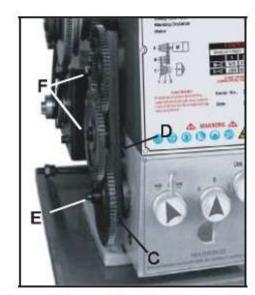


Fig. 23

TABLE DE FILETAGE ET D'AVANCE POUR TOUR MÉTRIQUE

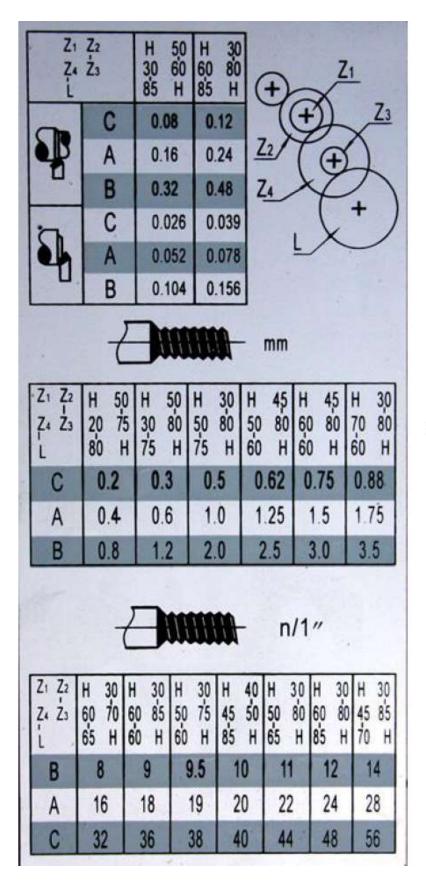


Fig. 24

Rabotage droit (Fig. 25)

Lors du rabotage droit, l'outil avance parallèlement à l'axe de rotation de la pièce. L'avance peut être soit manuelle en tournant le volant sur le traînard de tour ou le chariot supérieur, soit automatique. L'avance transversale pour la profondeur de coupe s'obtient avec le chariot transversal.

Dressage et évidements (Fig. 26)

Lors du dressage, l'outil avance perpendiculairement à l'axe de rotation de la pièce. L'avance se fait manuellement à l'aide du volant du chariot transversal. L'avance transversale pour la profondeur de coupe se fait avec le chariot supérieur ou le traînard du tour.

Tournage entre les pointes (fig. 27)

Pour le tournage entre les pointes, il est nécessaire de retirer le mandrin de la broche. Montez la pointe CM3 dans le nez de broche et la pointe CM2 dans la contrepointe. Montez la pièce fixée avec le toc d'entraînement entre les pointes. Le toc est entraîné par un doigt d'entraînement ou un plateau à trous


Remarque : Mettez toujours un peu de graisse sur la contrepointe pour éviter la surchauffe de l'extrémité de la pointe.

Tournage conique avec désaxement de la contrepointe


Une pièce à un angle d'attaque latéral de 5 peut être tournée en désaxant la contrepointe. L'angle dépend de la longueur de la pièce.

Pour désaxer la contrepointe, desserrez la vis de blocage (A. Fig. 28). Dévissez la vis de serrage (B. Fig. 28) à l'extrémité droite de la contrepointe. Desserrez la vis de réglage avant (C, Fig. 28) et compensez d'autant en serrant la vis de réglage arrière (D, Fig. 28) jusqu'à ce que la conicité souhaitée soit atteinte. L'ajustement transversal souhaité peut être lu sur l'échelle (E, Fig. 28). Commencez par serrer de nouveau la vis de serrage (B, Fig. 28) et ensuite les deux vis de réglage (avant et arrière) pour bloquer la contrepointe en position. Serrez de nouveau la vis de blocage (A, Fig. 28) de la contrepointe. La pièce doit être maintenue entre les pointes et entraînée par un plateau et un toc d'entraînement.

Après le tournage conique, la contrepointe doit revenir à sa position d'origine conformément à la position zéro sur l'échelle de la contrepointe. (E, Fig. 28)

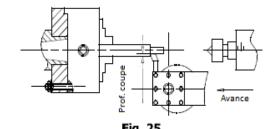

Avance transversale Fig. 26

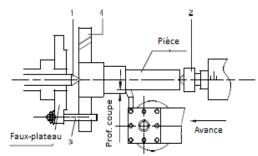

- Pointe fixe 60°
 Goupille d'entraînement
- 2.Pointe vive 60° 4. Plateau du toc

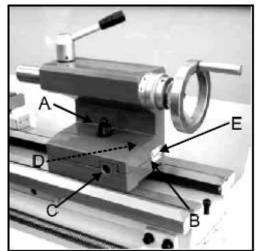


Fig. 28

Tournage conique en réglant le chariot supérieur

En inclinant le chariot supérieur, les cônes peuvent être tournés manuellement avec le chariot supérieur. (Fig. 29)

Faites tourner le chariot supérieur à l'angle requis. Une échelle graduée permet un réglage précis du chariot supérieur. L'avance transversale se fait manuellement à l'aide du chariot transversal. Cette méthode ne peut être utilisée que pour les petits cônes.


Filetage

Réglez la machine au pas de filetage souhaité (conformément au tableau de filetage, (Fig. 24). Démarrez la machine et engagez le demi-écrou. Lorsque l'outil atteint la pièce, il exécute la première passe de filetage. Lorsque l'outil atteint l'extrémité de la coupe, arrêtez la machine en coupant le moteur et en même temps, retirez l'outil de la pièce pour le dégager du filet. Ne dégagez pas le levier du demi-écrou. Inversez le sens du moteur pour permettre à l'outil de coupe de revenir au point de départ. Répétez ces étapes jusqu'à obtention des résultats souhaités.

NOTES

Exemple: Filetage mâle

- Le diamètre de la pièce doit avoir été tourné au diamètre du filetage souhaité.
- La pièce nécessite un chanfrein au début du filetage et un dégagement à la fin du filetage.
- La vitesse doit être aussi faible que possible.
- Les roues amovibles doivent être installées selon le pas requis.
- L'outil à fileter doit avoir exactement la même forme que le filetage, il doit être totalement rectangulaire et serré de façon à coïncider exactement avec la pointe de tournage.
- Le filetage est réalisé en différentes étapes de coupe pour que l'outil de coupe sorte complètement du filet (avec le chariot transversal) à la fin de chaque étape de coupe.
- L'outil est retiré avec l'écrou de la vis-mère engagé en inversant le commutateur.
- Arrêtez la machine et avancez l'outil à fileter dans de faibles profondeurs de coupe à l'aide du chariot transversal.
- Avant chaque passage, placez le chariot supérieur à environ 0,2 à 0,3 mm alternativement vers la gauche et la droite afin de réaliser le filetage. Ainsi, l'outil à fileter ne coupe qu'un flanc de filet à chaque passage. Continuez à couper le filet jusqu'à ce que vous ayez pratiquement atteint toute la profondeur du filet.

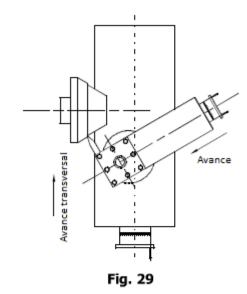

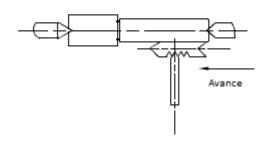


Fig. 30

ACCESSOIRES DU TOUR

Mandrin universel à trois mors

Avec ce mandrin universel, des pièces rondes, triangulaires, carrées, octogonales et à 12 angles peuvent être serrées. (Fig. 31)

Remarque : Les nouveaux tours disposent de mors très ajustés. Ceci assurer un serrage précis et une longue durée de vie. Avec les répétées, le mors s'ajuste automatiquement et le fonctionnement souple.

Remarque:

Pour le mandrin à 3 mors monté à l'origine sur le tour, l'usine a montage possible pour garantir une précision de maintien à deux « indiquée sur le mandrin et le faux-plateau.

Il existe deux types de mors : Les mors internes et les mors externes. nombre de mors correspond au nombre indiqué à l'intérieur de la les mélangez pas. Lorsque vous allez les monter, montez-les dans 3 ; lorsque vous les démonterez, veillez à le faire dans le sens un. Une fois la procédure terminée, faites tourner les mors jusqu'au vérifiez que les trois mors sont bien montés.

Mandrin indépendant à quatre mors

Ce mandrin spécifique a quatre mors réglables indépendamment. Ils pièces asymétriques et le réglage précis de pièces cylindriques. (Fig.

Mandrin porte-foret (en option)

Utilisez le mandrin porte-foret pour tenir les forets de centrage et contrepointe. (A, Fig. 33)

Arbre à cône morse (en option)

Un arbre est nécessaire pour monter le mandrin porte-foret dans la pourvu d'un cône Morse n° 2. (B. Fig. 33)

Pointe vive (en option)

La pointe vive est montée dans les roulements à billes. Son utilisation recommandée pour les tournages à des vitesses supérieures à 600



Fig. 31

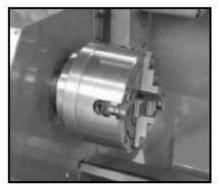


Fig. 32

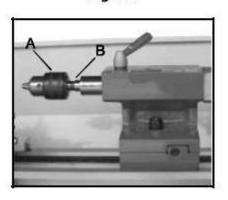


Fig. 33



Fig. 34

hexagonales,

est nécessaire pour ouvertures et fermetures devient de plus en plus

assuré le meilleur 0 « (A, Fig. 31)

Veuillez noter que le rainure du mandrin. Ne l'ordre ascendant 1, 2, inverse, 3, 2, 1, un par diamètre le plus petit et

permettent la tenue de 32)

tourner les forets dans la

contrepointe. Il est

est vivement tr/min. (Fig. 34)

Lunette fixe

La lunette fixe sert de support aux arbres à l'extrémité de la contrepointe libre. Pour de nombreuses opérations, la contrepointe ne peut pas être utilisée car elle gêne l'outil de tournage ou l'outil de perçage et doit donc être retirée de la machine. La lunette fixe, qui fonctionne comme un support final, assure un fonctionnement sans broutage. La lunette est montée sur les glissières et est fixée depuis le dessous avec une plaque de blocage. Les doigts coulissants nécessitent un graissage continu aux points de contact pour empêcher une usure prématurée. (Fig. 35)

Réglage de la lunette fixe

- 1 Desserrez les trois écrous à tête hexagonale. (A, Fig. 36)
- 2 Desserrez la vis à tête moletée (B, Fig. 36) et ouvrez les doigts coulissants (C, Fig.36) jusqu'à ce que la lunette fixe puisse être déplacée avec son doigt autour de la pièce. Fixez la lunette fixe en position.
- 3 Serrez les vis à tête moletée de façon à ce que les doigts soient ajustés mais pas trop serrés contre la pièce. Serrez trois écrous (A, Fig. 36). Graissez les points de glissement à l'huile pour machine.
- 4 Lorsqu'après une utilisation prolongée, le mors montre des signes d'usure, les extrémités des doigts peuvent être limées ou meulées de nouveau.

Lunette à suivre

La lunette à suivre est montée sur le traînard et suit le mouvement de l'outil de tournage. Seuls deux doigts coulissants sont nécessaires. La place du troisième doigt est prise par l'outil de tournage. La lunette à suivre est utilisée pour des opérations de tournage sur des pièces longues et fines. Elle empêche la flexion de la pièce sous la pression de l'outil de tournage. (Fig. 37)

Ajustez bien les doigts sur la pièce mais ne les serrez pas trop. Graissez les doigts lors du fonctionnement afin



Fig. 35

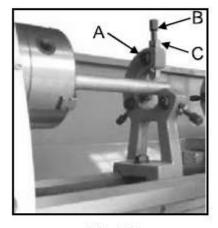


Fig. 36



Fig. 37

RÉGLAGE

Après un certain temps et du fait de l'usure, certains éléments doivent être réajustés.

Coussinets de broche principale

Les coussinets de broche principale sont ajustés en usine. En cas de jeu après une utilisation intensive, les coussinets peuvent être ajustés.

Desserrez les deux vis à tête cylindrique à six pans creux (A, Fig. 38) dans l'écrou à fente (B, Fig. 38) au dos de la broche. Serrez l'écrou à fente jusqu'à ce que tout le jeu soit compensé. La broche doit toujours tourner librement. Serrez deux vis à tête cylindrique à six pans creux (A, Fig. 38)

Attention : Un serrage excessif ou une précharge peuvent endommager les roulements.

Réglage du chariot transversal

Le chariot transversal est équipé d'un lardon en forme de coin (C, Fig. 39) et peut être ajusté avec des vis (D, Fig. 39) équipées de contre-écrous (E, Fig. 25). (Desserrez les contre-écrous et serrez les vis de serrage jusqu'à ce que le chariot se déplace librement, sans jeu. Serrez les contre-écrous pour conserver le réglage.

Réglage du chariot supérieur

Le chariot supérieur est équipé d'un lardon en forme de coin (F, Fig. 40) et peut être ajusté avec des vis (G, Fig. 40) équipées de contre-écrous (H, Fig. 40). Desserrez les contre-écrous et serrez les vis de serrage jusqu'à ce que le chariot se déplace librement, sans jeu. Serrez les contre-écrous pour conserver le réglage.

Réglage du guide de demi-écrou

Desserrez l'écrou (I, Fig. 41) sur le fond droit du tablier et ajustez les vis de contrôle (J, Fig. 41) jusqu'à ce que les deux demi-écrous se déplacent librement, sans jeu. Serrez l'écrou.

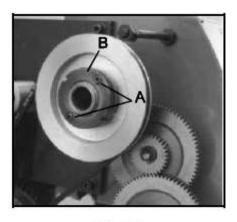


Fig. 38

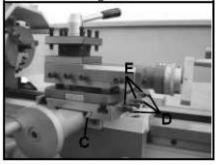


Fig. 39

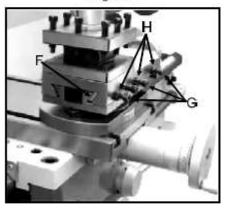


Fig. 40

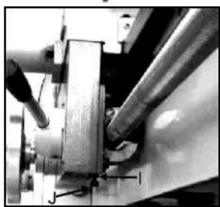


Fig. 41

GRAISSAGE

ATTENTION!

Le tour doit être graissé à tous les points de graissage et tous les réservoirs doivent être remplis jusqu'au niveau recommandé avant d'être mis en service.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner de sérieux dommages!



Graissez légèrement toutes les glissières avant toute utilisation. Graissez légèrement les roues amovibles et la vis-mère avec une graisse au lithium.



L'huile doit arriver au niveau indiqué sur l'indicateur de niveau d'huile (A, Fig. 42). Complétez avec de l'huile Mobilgear 627 ou équivalent. Remplissez après avoir retiré le bouchon (B, Fig. 42). Pour purger, retirez le bouchon de purge situé à droite de la poupée (C, Fig. 43). Purgez complètement et remplissez de nouveau après les trois premiers mois de fonctionnement. Puis changez l'huile de la poupée tous les ans.

2. Roue interchangeable

Graissez les deux orifices à huile (D, Fig. 43) sur les arbres de transmission avec de l'huile pour machine 20W, une fois par jour.

3. Chariot

Graissez quatre orifices à huile (E, Fig. 44) avec de l'huile pour machine 20W, une fois par jour.

4. Chariot transversal

Graissez deux orifices à huile (F, Fig. 44) avec de l'huile pour machine 20W, une fois par jour.

5. Tablier

Graissez deux orifices à huile (G, Fig. 45) avec de l'huile pour machine 20W, une fois par jour.



Fig. 42

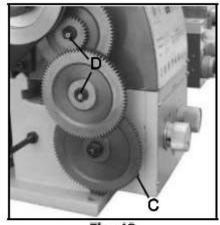


Fig. 43

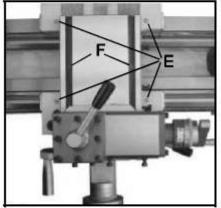


Fig. 44

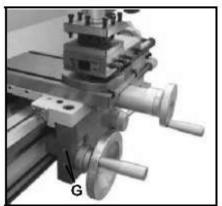


Fig. 45

6. Vis-mère

Graissez l'orifice à huile (A, Fig. 46) avec de l'huile pour machine 20W, une fois par jour.

7. Poupée mobile

Graissez deux orifices à huile (B, Fig. 46) avec de l'huile pour machine 20W, une fois par jour.

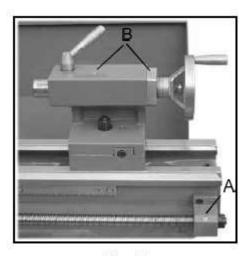


Fig. 46

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT!


Le raccordement du tour et de tous les appareils électriques ne peut être exécuté que par un électricien agréé!

Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves dommages corporels et matériels!

Le tour TW2555F/TW2575F a une puissance nominale de 1 PH, 230V 50HZ et 3PH 400V 50HZ. Vérifiez que la puissance disponible dans les locaux où se trouve le tour correspond à celle du tour. Utilisez le schéma de câblage (Fig. 47) pour raccorder le tour à l'alimentation secteur.

Assurez-vous que le tour est bien mis à la terre.

Schéma de câblage du tour : (Fig. 47)

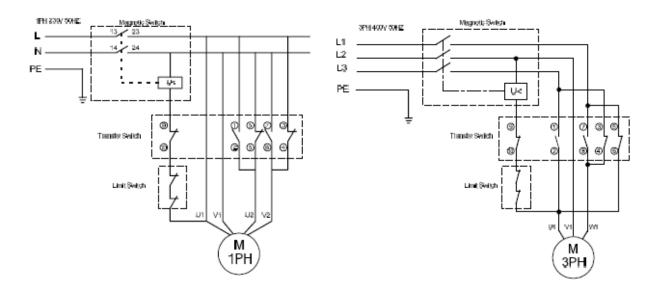

MAINTENANCE

La maintenance est essentielle pour garantir la précision et une longue durée de vie à la machine.

1. Pour conserver la précision et la fonctionnalité de la machine, il est essentiel de la traiter soigneusement, de la garder propre et de la graisser régulièrement. Ce n'est qu'en y accordant beaucoup d'attention que vous pourrez assurer une qualité de fonctionnement constante.

REMARQUES:

Débranchez toujours la machine avant d'exécuter tout nettoyage, tout entretien ou des travaux de réparation !

L'huile, la graisse et les produits nettoyants sont des polluants et ne doivent pas être évacués par les égouts ou dans les dépôts d'ordures habituels. Ces agents doivent être évacués conformément aux exigences légales relatives à l'environnement en vigueur. Les chiffons servant au nettoyage et imprégnés d'huile, de graisse et d'agents nettoyants sont facilement inflammables. Rangez les chiffons de nettoyage ou les bourres de laine dans un récipient fermé et évacuez-les en respectant l'environnement, ne les jetez pas avec les déchets habituels!

- 2. Graissez légèrement toutes les glissières avant toute utilisation. Les roues amovibles et la vis-mère doivent également être légèrement graissées avec une graisse au lithium.
- 3. Lors du fonctionnement, les copeaux qui tombent sur la surface de glissement doivent être nettoyés régulièrement et le contrôle doit être effectué fréquemment pour éviter que les copeaux ne tombent entre le traînard et la glissière du banc du tour. Le feutre d'asphalte doit être nettoyé de temps à autre.

REMARQUES:

Ne retirez pas les copeaux à mains nues. Vous pourriez vous couper car les copeaux sont tranchants. N'utilisez jamais de solvants ou de produits de nettoyage inflammables ni d'agents pouvant générer des vapeurs nocives. Protégez les composants électriques tels que les moteurs, interrupteurs, boîtes de commande etc. de l'humidité lors du nettoyage.


- 4. Après utilisation, retirez tous les jours tous les copeaux et nettoyez les différentes parties de la machine, appliquez de l'huile pour éviter la rouille.
- 5. Pour préserver une précision d'usinage, prenez soin de la pointe, de la surface de la machine au niveau du mandrin et de la glissière et évitez tout dommage mécanique et toute usure du fait d'une plaque de guidage impropre.
- 6. En cas de dommage, procédez immédiatement à une maintenance.

NOTES:


Les réparations ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié ayant les connaissances mécaniques et électriques correspondantes.

DÉPANNAGE

Problème	Motif possible	Elimination
Surface de la pièce trop	Outil émoussé	Affûtez de nouveau l'outil
rugueuse	L'outil saute	Serrez l'outil avec moins de porte-à-
	Avance trop haute	faux
	Trop petit rayon à la pointe de l'outil	Réduisez l'avance
La pièce devient conique	Les pointes ne sont pas alignées	
	(décalage de la contrepointe)	Centrez la contrepointe
	Chariot supérieur mal aligné (coupe	
	avec chariot supérieur)	Alignez bien le chariot supérieur
Le tour broute	Avance trop haute	Réduisez l'avance
	Jeu du palier principal	Ajustez le palier principal
La pointe chauffe	La pièce s'est dilatée	Desserrez la contrepointe
L'outil a une courte durée	Vitesse de coupe trop élevée	Réduisez la vitesse de coupe
de vie		Abaissez l'avance transversale (la
	Avance transversale trop élevée	tolérance de finition ne doit pas
	Defectation and the offerent	dépasser 0,5 mm)
	Refroidissement insuffisant	Ajoutez du fluide de refroidissement
Usure de flanc trop haute	Angle de dégagement trop petit	Augmentez l'angle de dégagement
	Pointe de l'outil non ajustée à la	Rectifiez l'ajustement de la hauteur de
	hauteur de la pointe	l'outil
	·	
Le bord de coupe se rompt	Angle de taillant trop petit	Augmentez l'angle de taillant
'		Augmentez l'angle de taillant Refroidissez uniformément
	(échauffement) Fissure de meulage due à un mauvais	
	refroidissement	Ajustez le jeu du support de broche
	Jeu excessif du support de broche	
	Jeu excessii du support de broche	
Le filetage est mauvais	I	
Lo motago est mauvais	L'outil est mal serré ou a mal	Recentrez
	commencé le meulage	Meulez l'angle correctement
	Mauvais pas	Ajustez le bon pas
	Mauvais diamètre	Tournez la pièce au bon
		diamètre
La broche ne s'active pas	Bouton d'arrêt d'urgence activé	Débloquez le bouton d'arrêt d'urgence
La biodile lie 3 active pas	Douton a arret a digence active	Debioquez le boutoit à arret à digence

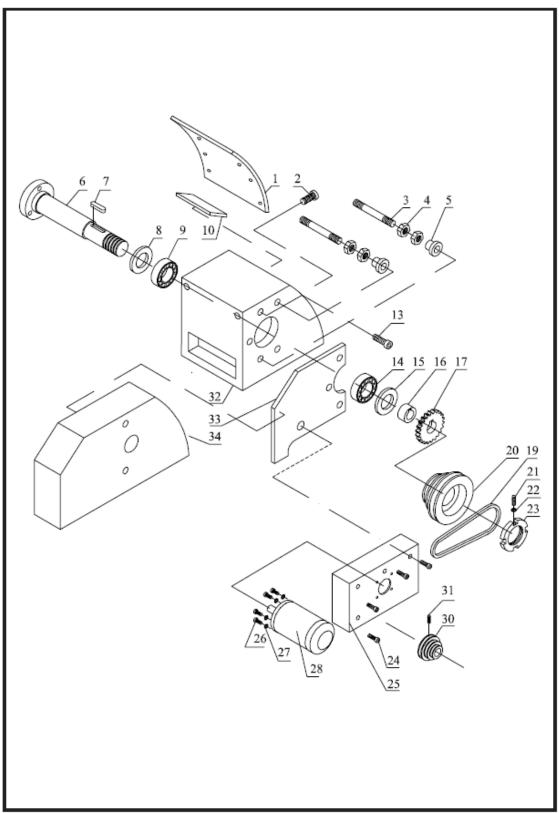


N°	N° de pièce	Description	Caractéristiques techniques	Qté
1	1	Étiquette		1
2	2	Vis	Diamètre 4 x 10	6
3	3	Boulon		2
4	4	Écrou	M10	4
5	5	Écrou	M10	2
6	6	Broche		1
7	7	Clé	8 x 45	1
8	8	Joint		1
9	9	Palier		1
10	10	Poupée fixe		1
13	13	Vis	M8 x 25	2
14	14	Palier	2007109E	1
15	15	Joint		1
16	16	Douille		1
17	17	Engrenage		1
18	19	Courroie	Gates 730	1
19	20	Poulie de broche		2
20	21	Vis de réglage	M5 x 12	1
21	22	Rondelle		2
22	23	Écrou		1
23	24	Vis		4
24	25	Support		1
25	26	Vis		4
26	27	Rondelle		4
27	28	Moteur CA	550 W	1
28	30	Poulie du moteur		1
29	31	Vis de réglage		1
30	32	Poupée		1
31	33	Protection de courroie		1
32	34	Plaque de support		1

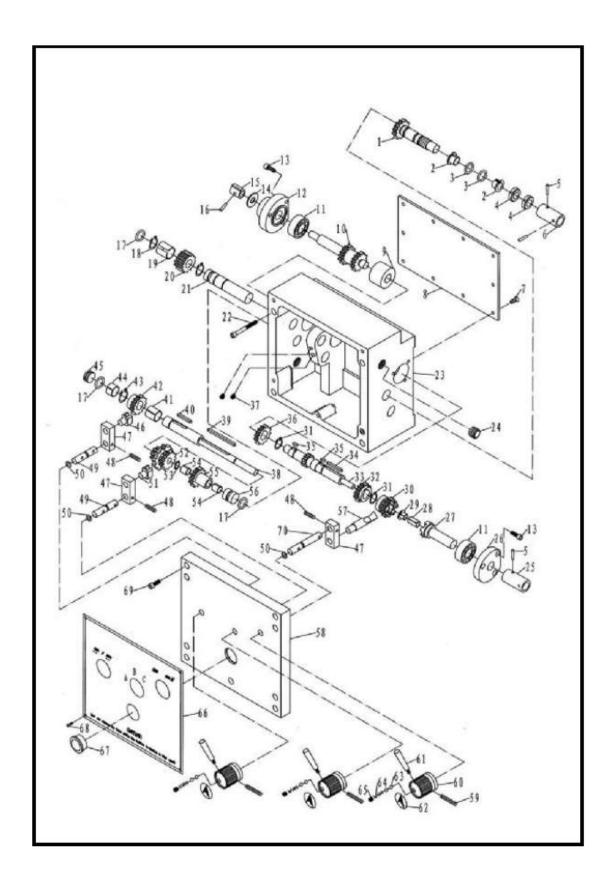

N°	N° de pièce	Description	Caractéristiques techniques	Qté
42	1	Arbre		1
43	2	Palier	16170	2
44	3	Joint torique	18001400	2
45	4	Écrou	M16 x 1,5	2
46	5	Goupille	Diamètre 3 x 22	2
47	6	Bague		1
48	7	Vis	M5 x 8	10
49	8	Capot		1
50	9	Bague		1
51	10	Engrenage		1
52	11	Palier	6202	2
53	12	Prise mâle gauche		1
54	13	Vis d'assemblage à six pans creux		6
55	14	Rondelle	Diamètre 10	1
56	15	Clé		1
57	16	Goupille	Diamètre 4 x 14	1
58	17	Joint torique	18001500	3
59	18	Anneau élastique	Diamètre 18	
60	19	Palier	1815	1
61	20	Engrenage		1
62	21	Arbre		1
63	22	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 50	4
64	23	Boîte de vitesses		1
65	24	Vis de réglage	M16 x 1,5	2
66	25	Bague		1
67	26	Prise mâle droite		1
68	27	Arbre		1
69	28	Palier	0815	1
70	29	Palier	08075	1
71	30	Engrenage		1
72	31	Anneau élastique	Diamètre 15	2
73	32	Engrenage		1
74	33	Arbre		1
75	34	Clé	4 x 25	1
76	35	Clé	4 x 8	2
77	36	Engrenage		1
78	37	Vis de réglage		2
79	38	Arbre	Diamètre 6 x 18	1
80	39	Clé	4 x 50	1
81	40	Clé	4 x 20	1
82	41	Palier	1615	1
83	42	Engrenage		1
84	43	Anneau élastique	Diamètre16	1
85	44	Palier	1610	1

N°	N° de pièce	Description	Caractéristiques techniques	Qté
86	45	Prise mâle gauche		1
87	46	Fourche		1
88	47	Support		3
89	48	Goupille	Diamètre 3 X 20	3
90	49	Arbre		2
91	50	Joint torique	1800690	3
92	51	Fourche		1
93	52	Engrenage		1
94	53	Anneau élastique	Diamètre 10	1
95	54	Palier	1010	2
96	55	Engrenage		1
97	56	Prise mâle droite		1
98	57	Palan		1
99	58	Couvercle de boîte de vitesses		1
100	59	vitesses Goupille	Diamètre 5 x 40	3
101	60	Base du bouton		3
102	61	Bouton		3
103	62	Étiquette		3
104	63	Bille	Diamètre 5	6
105	64	Ressort	0,8 x 4 x 16	3
10	65	Vis	M6 x 12	3
107	66	Étiquette		1
108	67	Indicateur de niveau d'huile		1
109	68	Vis	M3 x 16	4
110	69	Vis	M5 x 16	5
111	70	Arbre		1

TW2555F/TW2575F Chariot supérieur Chariot transversal, Ensemble chariot

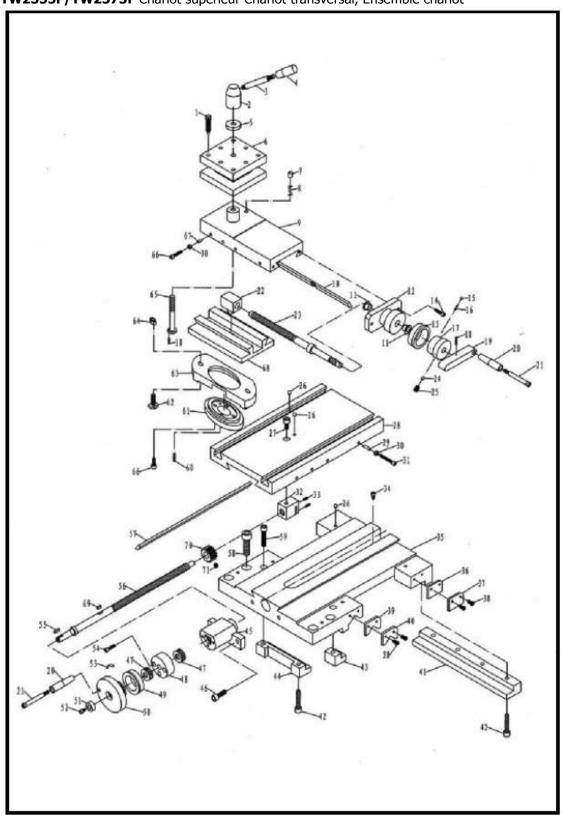


TW2555F/TW2575F Chariot supérieur Chariot transversal, Ensemble chariot (I)

N°	N° de pièce	Description	Caractéristiques techniques	Qté
112	1	Vis	M8 x 30	8
113	2	Base de poignée		1
114	3	Axe de poignée		1
115	4	Bouton		1
116	5	Rondelle		1
117	6	Base du porte-outil		1
118	7	Butée		1
119	8	Ressort	7 x 0,8 x 11	1
120	9	Chariot supérieur		1
121	10	Lardon		1
122	11	Rondelle		2
123	12	Moyeu		1
124	13	Bague d'indexage		1
125	14	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 20	2
126	15	Bille	Diamètre 5	1
127	16	Ressort	1,5 x 0,5 x 6,5	1
128	17	Base d'indexage		1
129	18	Goupille	Diamètre 3 x 16	2
130	19	Levier		1
131	20	Levier		2
132	21	Axe du levier		2
133	22	Palan		1
134	23	Vis		1
135	24	Prise mâle		3
136	25	Vis de réglage	M6 x 10	3
137	26	Bille		7
138	27	Vis d'assemblage à six pans creux	M8 x 10	1
139	28	Chariot transversal		1
140	29	Prise mâle		4
141	30	Écrou à tête hexagonale	M6	8
142	31	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 30	4
143	32	Palan		1
144	33	Vis de réglage	M4 x 8	2
145	34	Vis d'assemblage à six pans creux	M5 x 6	1
146	35	Traînard		1
147	36	Racleur		2
148	37	Plateau		2
149	38	Vis	M4 x 18	8
150	39	Racleur		2
151	40	Plateau		2
152	41	Lardon en forme de coin		1
153	42	Vis d'assemblage à six pans creux	M8 x 30	5
154	43	Lardon en forme de coin		1
155	44	Lardon en forme de coin		1

	TW2555F/TW2575F Chariot supérieur Chariot transversal, Ensemble chariot (II)				
N°	N° de pièce	Description	Caractéristiques techniques	Qté	
156	45	Support		1	
157	46	Vis creuse hexagonale	Diamètre 5 x 20	3	
158	47	Palier	51101	1	
159	48	Bague		1	
160	49	Bague d'indexage		1	
161	50	Poignée		1	
162	51	Rondelle		1	
163	52	Vis d'assemblage à six pans creux	M5 x 10	1	
164	53	Ressort		1	
165	54	Vis d'assemblage à six pans creux	M5 x 20	3	
166	55	Clé		1	
167	56	Vis mère		1	
168	57	Lardon		1	
169	58	Vis d'assemblage à six pans creux	M12 x 30	2	
170	59	Vis d'assemblage à six pans creux	M8 x 40	2	
171	60	Goupille	Diamètre 4 x 20	1	
172	61	Collier gradué		1	
173	62	Boulon	M10 x 30	2	
174	63	Anneau de serrage		1	
175	64	Ecrou	M10	2	
176	65	Boulon		1	
177	66	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 16	8	
178	67	Prise mâle		4	
179	68	Base pivotante		1	
180	69	Clé	4 x 10	1	
181	70	Engrenage		1	
182	71	Vis de réglage	M5 x 16	1	

TW2555F/TW2575F Ensemble tablier

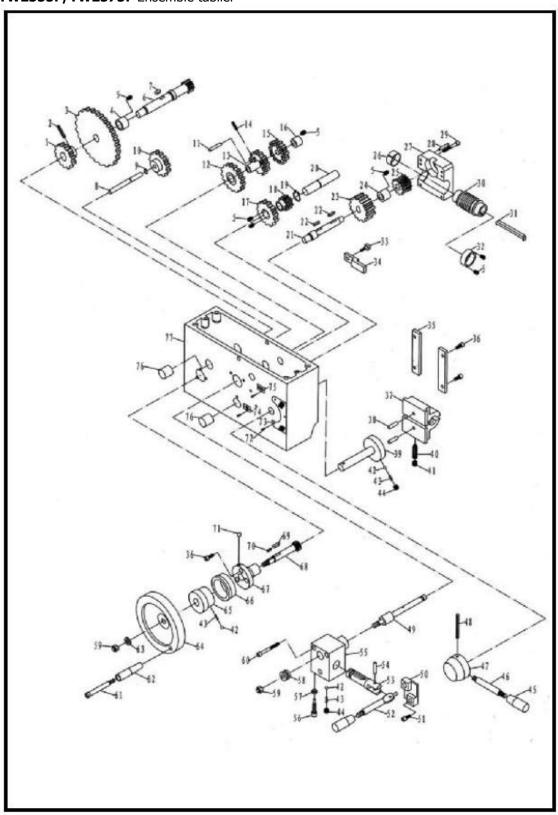


TW2555F/TW2575F Ensemble tablier (I)

N°	N° de pièce	Description	Caractéristiques techniques	Qté
183	1	Engrenage		1
184	2	Goupille	Diamètre 5 x 24	1
185	3	Engrenage		1
186	4	Rondelle		1
187	5	Vis de réglage	M4 x 8	7
188	6	Arbre de transmission		1
189	7	Clé		1
190	8	Arbre		1
191	9	Anneau élastique	Diamètre 8	1
192	10	Engrenage		1
193	11	Arbre		1
194	12	Engrenage		1
195	13	Engrenage		1
196	14	Goupille	Diamètre 4 x 16	1
197	15	Engrenage		1
198	16	Rondelle		1
199	17	Engrenage		1
200	18	Engrenage		1
201	19	Anneau élastique	Diamètre 15	1
202	20	Arbre		1
203	21	Vis sans fin		1
204	22	Clé	5 x 14	2
205	23	Engrenage		1
206	24	Rondelle		1
207	25	Vis sans fin		1
208	26	Palier	2501	1
209	27	Vis sans fin Socle		1
210	28	Goupille	Diamètre 4 x 20	2
211	29	Vis d'assemblage à six pans creux	M4 x 30	4
212	30	Vis sans fin		1
213	31	Clé		1
214	32	Rondelle		1
215	33	Vis de réglage		1
216	34	Plateau		1
217	35	Plateau		2
218	36	Vis d'assemblage à six pans creux	M5 x 12	7
219	37	Demi-écrou		1
220	38	Goupille	Diamètre 6 x 18	2
221	39	Arbre à cames		1
222	40	Vis d'assemblage à six pans	M6 x 20	1
223	41	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 8	1
224	42	Bille	Diamètre 5	3
225	43	Ressort	0,7 x 4 x 10	3
226	44	Vis de réglage	M6 x 6	2

TW2555F/TW2575F Ensemble tablier (II)

2 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
1 1 1 1 6 1 1 1
1 1 1 6 1 1 1
1 1 6 1 1 1
1 6 1 1 1 1
6 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
2
1

TW2555F/TW2575F Poupée mobile, Montage du banc

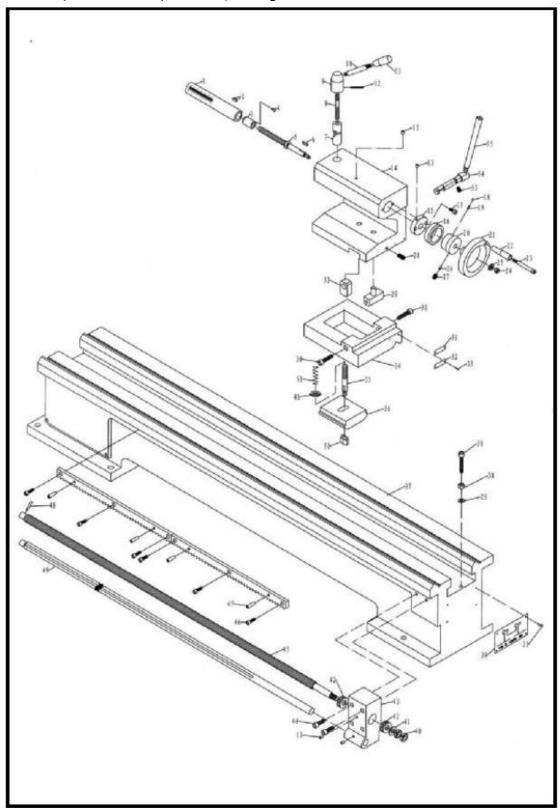

1W255: N°	555F/TW2575F Poupée mobile, Montage du banc (I) N° de pièce Description Caractéristiques techniques		Poupee mobile, Montage du banc (1) Description Caractéristiques techniques		Scription Caractéristiques techniques	
260	1	Arbre creux		Qté 1		
261	2	Clé		1		
262	3	Écrou		1		
263	4	Vis de réglage	M6 x 10	<u>·</u> 1		
264	5	Vis	IIII X 10	<u>·</u> 1		
265	6	Clé	4 x 10	<u>·</u> 1		
266	7	Bloc pivot	1 % 10	1		
267	8	Vis		1		
268	9	Base de poignée		1		
269	10	Arbre de poignée		1		
270	11	Bouton	M8	1		
271	12	Goupille	Diamètre 3 x 30	1		
		Bille		ı		
272	13		Diamètre 6	4		
273	14	Corps de la poupée mobile		1		
274	15	Protection de flasque		1		
275	16	Bague d'indexage		1		
276	17	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 10	2		
277	18	Bille	Diamètre 4	1		
278	19	Ressort	Diamètre 4 x 1 x 6	1		
279	20	Fourreau		1		
280	21	Volant de manœuvre		1		
281	22	Bouton		1		
282	23	Vis		1		
283	24	Écrou	M8	1		
284	25	Rondelle	Diamètre 8	6		
285	26	Bloc frein		1		
286	27	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 10	1		
287	28	Vis d'assemblage à six pans creux	M6 x 16	1		
288	29	Vis de réglage		1		
289	30	Vis d'assemblage à six pans creux	M8 x 40	3		
290	31	Plateau		1		
291	32	Plateau		1		
292	33	Rivet	Diamètre 2 x 6	8		
293	34	Socle		1		
294	35	Boulon		1		
295	36	Plaque de serrage		1		
296	37	Banc		1		
297	38	Écrou	M8	5		
298	39	Plateau		1		
299	40	Écrou	M12 x 1,25	2		
300	41	Rondelle	Diamètre 12	2		
301	42	Palier	51102	2		
302	43	Support	352	1		
303	44	Vis d'assemblage à six	M8 x 20	2		
505	77	pans creux	IVIO A ZO			

TW2555F/TW2575F Poupée mobile, Montage du banc (II)

Qté
1
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1

I. Contrôle visuel OK	IV. Co	Contrôle électrique :		
1. Étiquette correcte		1. Raccord serré □		
2. Peinture endommagée □		2. Éléments électriques corrects	; 🗆	
3. Corrosion □		3. Résistance de terre □		
4. Vis serrée □		4. Résistance de l'isolation □		
II. Contrôle mécanique	. OK	5. Essai de tension de tolérance	; □	
1. Fonctionnement du chariot supérieur		6. Fonctionnement de l'interrupt	eur□	
2. Fonctionnement du chariot transversal □		7. Bouton d'arrêt d'urgence □		
3. Fonctionnement du chariot □		8. Bouton de contrôle de la vitesse□		
4. Fonctionnement de la contrepointe		9. Tableau de commande électrique□		
5. Graissage des pièces coulissantes□		10. Fonction de lecture de vitesse□		
6. Parallélisme des poulies□		11. Protection de sécurité de la broche		
7. Réglage de la broche□		12. Fonction du moteur□		
III. Contrôle actif	ОК	V. Contrôle final :	OK	
1. Fonctionnement de la boîte d vitesses□	е	1. Accessoires corrects □		
2. Fonctionnement du tablier		2. Documents corrects		
3. Essai de fonctionnement □	3. Essai de fonctionnement □			
4. Essai de bruit □		4. Antirouille		
5. Essai de fuite □		5. Note correcte □		
6. Essai de coupe □				
Remarque :				

MACHINES-OUTILS

Rapport d'essai

TW2555F TW2575F

N° de série.	
Date	
Contrôleur	

TW2555F/TW2575F

N°	POINT DE CONTRÔLE	SCHÉMA	TOLÉRANCE (mm)	
			ADMISSIBLE	RÉELLE
1	Faux rond du nez de broche a plan radial b plan de face		a 0,01 b 0,015	
2	Faux-rond de pointe		0,03	
3	Faux rond du trou conique de la broche a nez de broche b distance de 250		a 0,015 b 0,03	
4	Parallélisme de la ligne centrale de la broche par rapport au mouvement du chariot a sur un plan horizontal b sur un plan vertical		a 0,03/250 b 0,03/250	a b
5	Écart entre deux pointes (supérieur sur la contrepointe)		0,02 à 0,06	

TW2555F/TW2575F

N°	POINT DE CONTRÔLE	SCHÉMA	TOLÉRANCE (mm)	
		SCHEMA	ADMISSIBLE	RÉELLE
6	Parallélisme de l'arbre creux de la contrepointe par rapport au mouvement du chariot a sur un plan horizontal b sur un plan vertical		a 0,025/50 b 0,025/50	a b
7	Parallélisme du trou conique de l'arbre creux de la contrepointe par rapport au mouvement du chariot a sur un plan horizontal b sur un plan vertical		a 0,03/250 b 0,02/250	a b
8	Parallélisme de la ligne centrale de la broche par rapport au mouvement du chariot supérieur		0,04/50	
9	Faux-rond radial du mandrin		0,04	
10	Faux-rond radial de la barre d'essai, diamètre 20		0,08/100	



MODÈLE N°: FABRICATION:

N° DE SÉRIE: P.N.: KG

ARTICLE N°: P.B.: KG

M M

DIMENSIONS :

FABRIQUÉ EN CHINE CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS DE SIDERMÉCA